

デジタル温度計
IT-2000

取扱説明書

アズワン株式会社
カスタマー相談センター
フリーダイヤル 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問い合わせ専用URL http://help.ae-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

2016年1月版

センサコードの使用について

△危険
センサの故障（断線）の原因になりますので、コードを強く引いたり張ったり、コードの上に重い物を置かないでください。
センサについて

△危険
冷蔵した食品や果物を直接受けたとき、直後にセンサを差し込んだり、洗濯機や洗濯槽で洗濯したりするのは、センサが壊れたり、折れたりするおそれがあります。

△警告
センサのシールド部や先端部は、差し込みで測定するために尖ったものがついているので、目についたり、剥いて怪我しないよう注意してください。

△警告
センサを測定対象物に刺した状態で基準を長時間にわたって測定したとき、センサが先端の感温部の周囲が熱くなることがありますので、注意してください。

防水について

△警告
センサのステンレス部分は、液体測定時に水に浸すことができますが、ステンレス部以外は水に浸さないでください。また、水がかかるないように注意してください。

メンテナンスについて

△警告
下記の点にご注意ください。弊社・代理店・販売代理店は修理を依頼してください。センサを分解することは、絶対にやめてください。精度が保証できません。

電池の交換のときは、測れた手で本体内部を弄らないでください。付属した方針は、重いものから軽いもの、または中性洗剤をとじた綿附剤に浸して固く乾いた布で拭いてください。絶対にガラス完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶剤は、絶対に使用しないでください。

各部の名称と機能

1. 開梱と検査

本器の開梱後、ただに下記の内容がそろっているか確認してください。

- 1. 型式 IT-2000 標準
- 2. 保証期間 買い上げより1年間
- 3. 購入日 年 月 日
- 4. お客様 様
- 5. お届け先 〒TEL.
- 6. 取扱店名 ㊞
- 7. お問い合わせ TEL.
- 8. 製造番号

安全にご使用いただくために

本製品は安全に、本体をご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

本文内に△危険記号を使用した箇所は、使用者が誤操作を起こす可能性を避けたための記号です。また、□警告は、本器を長時間にわたって操作を防ぎ良好な状態でご使用くださいの記号です。

△危険

電気防止のため、電圧が印加されている機器または回路上の部品等の温度測定には本器を用いてください。

△危険

過偏や火災事故防止のため、電子レンジなど、マイクロ波通熱体での温度測定には本器を用いてください。

△危険

電池（とくに乾電池）は、幼児の手の届かない場所で貯蔵、保管してください。万一、万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに廃棄してください。電池を過熱せず粗暴な扱いをされません。

3. 仕様

3-1. 一般仕様
測定部 液晶パネルLCD表示
電源 センサ接続部付
種 類 自動測定、一日毎の点滅
オペレーティング [OL] オン/オフ [LCD] マーク表示
電池駆動方式 [DC] ハードウェア表示
サンプリング 2秒～5秒
使 用 温 度範囲 -40℃～60℃、0～99.9H(±1.0H)、細胞のないごと)
使 用 温 度 精度 ±0.5℃ (±0.5H)
電 池 効 率 D250時間(アルカリ電池使用時)
寸 法 160(H)×44(W)×26(D)mm(ホルダなし)
寸 法 170(H)×47(W)×39(D)mm(ホルダ付装着時)
重 量 200g(ホルダなし)
付 属 品 乾電池2本、ホルダ

ご購入の際に、本製品に由来するセンサ接続部が内蔵されている場合ございます。

2.熱電対センサ入力ポート：熱電対センサを接続します。

3.ON/OFF：表示部を操作する場合に使用するデータホールドスイッチで、表示部の点滅を停止するときに押します。

4.ON/OFF：電池のON/OFFスイッチです。

5.0.1/H：分解度0.1±1%を選択します。

6.MAX/H：マックスを押すと測定中の最高値を表示します。再度押すと戻ります。

3-2. 電気的性質 (23°C±5°C, 75%RH以下にて)

測定レンジ	分解能	精度	入力保護
-50.0℃～199.9℃	0.1℃	±(0.2%rdg+1.0℃)	D000V±0.1V
-40℃～200℃	1℃	±(0.2%rdg+2℃)	24Vrms
200℃～1000℃	1℃	±(0.4%rdg+2℃)	
1000℃～1300℃	1℃	±(0.6%rdg+2℃)	

分解能表示部の表示値を読み取るだけで、200℃以上を測定する場合には分解能表示部を10まで下げる。

0.1℃表示のまま[OL]表示となります。

4. 取扱方法

4-1. 測定準備と注意

△危険

感電事故防止のため、本機に電圧を印加しないで下さい。また、被測定物に電圧が印加されている場合は本器を使用しないで下さい。

△危険

感電防止のため、電圧が印加されている機器または回路上の部品等の温度測定には本器を用いてください。

(1) 本機と熱電対センサ接続後、約30秒以上のウイルムアップ時間をお読み下さい。

(2) 本器をノイズの発生する機器の近くで使用すると、表示が不定になります。

4-2. 測定方法

1. 分解能表示選択

本機は表示部の分解能が選択できます。

区分別保護

区分別保護

分解能表示部の表示値を10で下げる場合は「0.1」/「1」のスイッチを押して下さい。

△ 分解能表示切換は自動ではありませんので、200℃以上を測定する場合には分解能表示部を10にしないで下さい。0.1℃表示のまま[OL]表示をお読み下さい。

2. センサコードの取り扱い

[HOLD]スイッチを押すとデータホールドモードになり、表示部にHOLDマークが表示されます。データホールドモードでは現行の測定値が液晶表示部に保持されます。測定を再開するには[HOLD]スイッチを再度押す、データホールドモードを解除します。

3. 最高値メモリード

[MAX]スイッチを押すと最高値メモリードになります。最高測定範囲中の最高値がメモリード、液晶表示部にはMAXマークが点灯します。再度押すと最高値メモリードは解除されます。

4-3. スタンドとホルダの仕様方法

作業台で吊るして使用できます。

5. メンテナンス

△危険

不真会が生じたときは、弊社・または弊社代理店に修理を依頼して下さい。本機を分解すること、絶対にやめてください。精度の保証ができないことがあります。

電池の充電部など、測れた手で本体内部を触らないで下さい。付替した汚れは、洗いたるまでもいい、または中性洗剤と一緒に洗剤液と一緒に洗ってください。絶対にガラス完全な布は使わないで下さい。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶剤は、絶対に使用しないで下さい。

熱電対センサを規格以上に過熱しないで下さい。

熱電対センサへの化学薬品の使用は避けて下さい。センサをつける場合はあります。

6. 電池交換

△危険

不真会が生じたときは、弊社・または弊社代理店に修理を依頼して下さい。

電池は000P 角形の電池です。

白いマークが液晶表示部に点灯したら電池交換して下さい。

(1) 本機の電源をOFFにし、熱電対センサを入力ケントから外して下さい。

(2) ホルダを取ります。

(3) 本機側のネジを外します。電池カバーを取り外します。

(4) 電池を取り出し、新電池をから電池差し込みます。

(5) 新い電池を電池差し込みます。電池カバーに戻します。

(6) 電池カバーをもじり差し込み、ホルダを付けます。